


ROZWINIĘCIE OGRODZENIA - WIDOK OD STRONY ZEWN. - INWENTARYZACJA



Ogrodzenie z cegły na podmurówce z kamienia w średnim stanie technicznym. Uszkodzone fragmentami lica cegieł, nakrywy zniszczone pokryte wylewką z zaprawy cementowej z dachówkami karpówkami pod cegłą, szczelne spoinowanie, pęknięcia konstrukcyjne słupów. Podmurówka z kamienia polnego wyspoinowana szczelną zaprawą. Wtórne przęsła metalowe i furtki w dobrym stanie technicznym.

Od naroża „E” do połowy tego fragmentu na szerokości rosnących w pobliżu ogrodzenia świerków mur z poważnymi pęknięciami konstrukcyjnymi i odchyleniem górnej części około 5 stopni na zewnątrz ogrodzenia. Na szerokości klonów rosnących w pobliżu naroża „D” mur wypchnięty na zewnątrz.

Okolo 2.5 m fragment zaczynający się w narożu „F” uległ zawaleniu i zalega po zewnętrznej stronie ogrodzenia. Środkowa część oraz fragment przy narożu „E” zagraża katastrofą.

Fragment „E-D”

Od naroża „G” do północnej bramy wjazdowej mur kamienny z wychyleniem od pionu części górnej na zewnątrz około 5 stopni w rejonie klonu, którego oś jest oddalona około 0.5 m od ogrodzenia. Mur spękany, pokryty porostami nakrywy z ubytkami, kalenica i okapy nakrywy „falujące”. Od wschodniego słupka bramy do naroża „F” na skutek wypychania przez korzenie blisko rosnących klonów mur z poważnymi pęknięciami konstrukcyjnymi i osuniętymi fragmentami zalegającymi po północnej stronie ogrodzenia.

Na odcinku około 6.0 m od naroża „H” w kierunku wschodnim ogrodzenie zawaliło się. Pozostała część w stanie zagrażającym katastrofą z wychyleniem od pionu części górnej na zewnątrz od 10 do 15 stopni. Liczne spękania konstrukcyjne muru kamiennego, poluzowane kamienie, nakrywa ceglana z obszernymi ubytkami i obłuzowanymi ceglami. Ww. stan jest skutkiem wypychania ogrodzenia przez korzenie drzew posadzonych zbyt blisko muru.

TYTUŁ	PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO OGRODZENIA CMENTARZA PRZYKOŚCIELNEGO PRZY KOSCIOLE PARAFIALNYM POD WIEŻOWIEM ŚW. KAZIMIERZA W RADZIEJOWICACH 96-325
NAMWA RYSUNKU	OGRODZENIE WIDOK ZE STRONY ZEWNĘTRZNEJ-INWENTARYZACJA USZKODZEŃ
AUTORYZ OPRACOWANIA	PROJEKTANT mgr inż. BOGDAN MINICKIEWICZ upr. konserwatorskie 13/97 PROJEKTANT mgr inż. arch. JACEK SOKOŁOWSKI upr. nr 90/83/MM PROJEKTANT mgr inż. ŁUKASZ LIBEREK upr. nr LO0/1369/PWOK/10 WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. MAŁGORZATA KONARZEWSKA
1:100	kwiecień 2024r.
Nr rys.02	